


OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

- Respirátor P3
- Chrániče sluchu
- Pohodlné pracovní brýle
- Adekvátní pracovní oděv
- Ochranné rukavice

Broušení bodových vad



- ▶ Defekty v laku odstraňte pomocí 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Brusným blokem pro P3000 brusné kytičky, 32 mm.

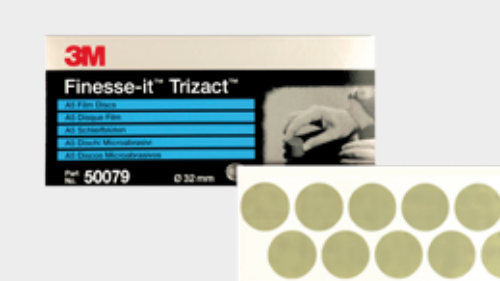


466LA Trizact™ Kotouče A5 3000



3M™ Mini orbitální bruska, vzduchová



- ▶ Škrábance doladíte pomocí 75mm 3M™ Trizact™ Jemného brusného kotouče 443SA, se zrnitostí 6000, na orbitální brusce.

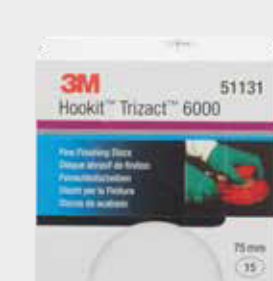


3M™ Trizact™ Jemný brusný kotouč 6000, 75 mm



Festool LEX 3 77 Festool Adaptér IAS pro Lex 2/3

Broušení vad povrchu

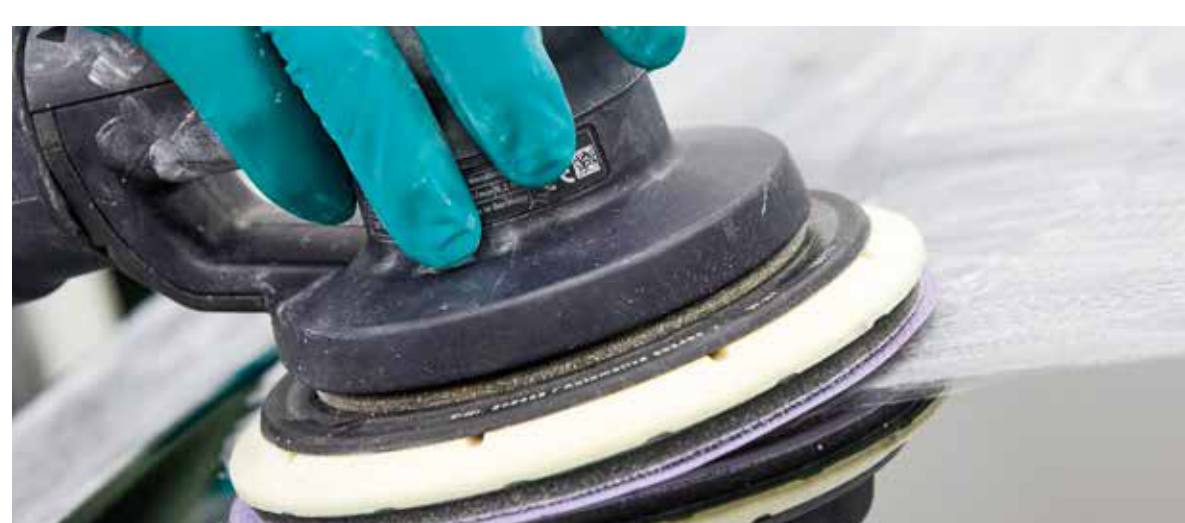

- ▶ Místo obruste pomocí 3M™ Hookit™ Fialového brusného kotouče na fólii 260L, se zrnitostí P1500 – P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3




Tlumičí podložka Festool



- ▶ Místo obruste pomocí 150mm 3M™ Trizact™ Jemného brusného kotouče 443SA, se zrnitostí 3000, na orbitální brusce.
- ▶ Škrábance doladíte pomocí 150mm 3M™ Trizact™ Jemného brusného kotouče 443SA, se zrnitostí 6000, na orbitální brusce.



3M™ Trizact™ Jemný brusný kotouč 3000, 150 mm

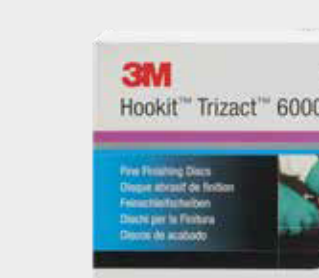

3M™ Trizact™ Jemný brusný kotouč 6000, 150 mm

Krok leštění



- ▶ Na zelený pěnový kotouč naneste malé množství pasty 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme.
 - ▶ Leštěte s překrývajícími se tahy s rychlostí rotace: 600–1400 ot/min
 - ▶ Při leštění se snažte neustále udržovat kotouč na povrchu rovně, aby nedošlo k odskočení. Ke konci leštění hrubou leštící pastou (zelenou) zmenšíte přítlak.
- Poznámka: Čím tenčí je vrstva laku, tím je třeba nižší teploty při nižších otáčkách.



3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme



3M™ Perfect-It™ Oboustranný zelený plochý leštící kotouč s rychlospojkou



3M™ Perfect-It™ Oboustranný zelený vroubkovaný leštící kotouč s rychlospojkou



3M™ Hadřík



Festool SHINEX RAP 150

Kontrola



- ▶ Pokud budou po kontrole povrchu stále ještě viditelné škrábance od broušení z prvního kroku leštění, zopakujte daný krok leštění!
- Poznámka: V této fázi je důležité zajistit odstranění všech škrábanců od broušení, aby na konci procesu leštění nedošlo k jejich opětovnému vzniku.



3M™ Perfect-It™ Kontrolní sprej



3M™ Profesionální utěrky na díly


Krok jemného leštění



- ▶ Vyměňte leštící kotouč za žlutý a naneste malé množství brusné pasty 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus.
- ▶ Vyleštěte povrch žlutou leštící pastou s otáčkami 600–1400 ot/min
- ▶ Zpracování: Pro dosažení ideálního povrchu leštěte plochou, před koncem leštění zmenšíte přítlak.
- ▶ Zbytky pasty otřete.



3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS

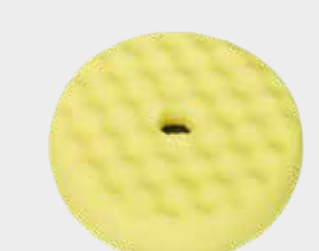

3M™ Perfect-It™ Oboustranný žlutý leštící kotouč s rychlospojkou



3M™ Perfect-It™ Hadřík


Odstranění hologramu (nepovinné)



- ▶ Na rotační leštičku dejte modrý pěnový kotouč a naneste pastu 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE.
 - ▶ Zpracování: Modrou leštící pastou leštěte na nízkých otáčkách (do 1500) a bez přítlaku na leštičku.
 - ▶ Zbytky pasty otřete modrým leštícím hadříkem 3M™ Perfect-It™ Ultrafina.
- Tip: Leštící pěnu udržujte neustále navlhčenou (pomocí leštidla), protože tím na povrchu vznikne rovnoměrnější vrstva leštidla a zabrání se tvorbě mikroskopických škrábanců od suchého kotouče.



3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

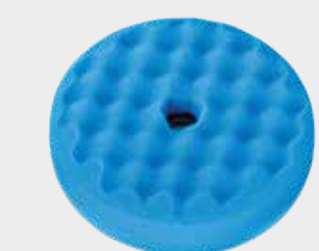

3M™ Perfect-It™ Oboustranný modrý leštící kotouč s rychlospojkou



3M™ Perfect-It™ Hadřík